



## Protection

- inscription à l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés des boiseries du chœur (XIXème)

## Repères historiques

- 1767: construction, clocher compris
- 1844: cloche neuve 1
- 1885: vitraux figuratifs neufs
- 1898: cloche neuve 2
- 1935: agrandissement du cimetière au Nord
- 1973-76: réfection de la tribune; travaux de charpente et couverture
- 1988: restauration des lambris du chœur

## Composition/architecture

Plan croix latine; croisillons en abside; chevet à pans coupés; sacristie axiale

Dimensions ext. en milieu de nef: 8.9m

Longueur extérieure à l'axe : 31.9 m

Hauteur au faîtage: 9.8m

Hauteur du clocher : 19.2m

Matériau dominant maçonnerie courante:

Granite d'extraction locale; jointoiement mortier de chaux/ mortier hydraulique

## Bilan sanitaire/ enjeux:

Altérations graves et actives en charpente et sur les maçonneries du mur de soutènement du cimetière; lambris de voûte en mauvais état; vieillissement des ouvrages de couverture; ponctuellement altérations structurelles en maçonnerie en interface avec le couvrement; enduits aux deux faces en partie courante inadaptés; humidité persistante et manque d'efficacité du drainage. Edifice défiguré par adjonctions mineures;

### interventions recommandées :

- d'urgence: réfection du mur de soutènement; *étaisement des charpentes de croisée (fait en février 2018)*
- à court terme: restauration du couvrement; drainage; rationalisation de l'électricité
- à moyen terme: restauration des parements extérieurs
- à long terme: restauration des intérieurs



Estimation sommaire par phase-récapitulatif :

Travaux d'urgence : 161 329.29 € ht

Travaux de conservation : 498 688.25 € ht

Travaux de restauration : 102 749.85 € ht

Travaux d'embellissement : 101 396.43 € ht

